

ООО «Инфратест»

**Ручной ИК-пиromетр  
с цифровой обработкой сигнала  
"Термоскоп-300"**

Руководство по эксплуатации и методика поверки

ТУ 4211-003-15061326-2005РЭ

ТУ 4211-003-15061326-2005МП



Екатеринбург, 2005



## **Содержание**

1. Вводная часть .....	4
2. Назначение .....	4
3. Технические данные .....	5
3.1 Термоскоп-300-1С .....	5
3.2 Термоскоп-300-2С .....	5
3.3 Общие технические данные .....	5
3.4 Оптические характеристики .....	6
4. Принцип работы и устройство пирометра .....	6
4.1 Общие положения .....	6
4.2 Принцип работы пирометра Термоскоп-300-1С .....	7
4.3 Принцип работы пирометра Термоскоп-300-2С .....	7
4.4 Устройство пирометра .....	8
5. Режимы работы и алгоритмы обработки .....	8
5.1 Режимы работы .....	8
5.2 Алгоритмы обработки .....	9
6. Инструкция по эксплуатации .....	10
6.1 Средства управления и индикации .....	10
6.1.1 Средства настройки оптической системы и джойстик .....	11
6.1.2 Средства функционального управления .....	11
6.1.3 Внутренний дисплей .....	12
6.1.4 Работа с памятью .....	12
6.2 Работа с прибором .....	13
6.2.1 Включение прибора .....	13
6.2.2 Настройка прибора .....	14
6.2.3 Наведение на объект и измерение температуры .....	14
6.2.4 Замена батареи питания .....	14
6.2.5 Использование внешнего блока питания .....	14
6.2.6 Обмен данными с компьютером .....	15
7. Методика поверки .....	15
7.1 Операции и средства поверки .....	15
7.2 Требования безопасности .....	16
7.3 Условия проведения поверки и подготовка к ней .....	16
7.4 Методика поверки .....	16
7.5 Оформление результатов поверки .....	18
8. Техническое обслуживание .....	18
9. Правила хранения и транспортировки .....	18
Приложение. Ориентировочные значения степени черноты материалов ...	19

## **1. Вводная часть**

Данный документ является техническим описанием и инструкцией по эксплуатации на ручной ИК-пирометр с цифровой обработкой сигнала "Термоскоп-300-1С" и "Термоскоп-300-2С". При изучении данного прибора следует руководствоваться следующими документами:

ГОСТ 24314-80 Приборы электронные измерительные. Термины и определения. Способы выражения погрешностей.

ГОСТ 16263-70 ГСИ Метрология. Термины и определения.

ГОСТ 22261-94 Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия.

ГОСТ 26104-89 Средства измерений электронные. Технические требования в части безопасности. Методы испытаний.

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды.

## **2. Назначение**

Пирометр предназначен для бесконтактного измерения температуры объектов по их тепловому излучению. На **рис.1** показан общий вид пирометра.



*Рис. 1. Общий вид пирометра*

### **3. Технические данные**

#### **3.1 Термоскоп-300-1С**


Модель (Блок В)	Спектральный диапазон	Температурный диапазон	Показатель визирования
<b>ВТ0</b>	0.8 мкм	от 600 до 2000°C	240:1
<b>СТ0</b>	1.5 мкм	от 300 до 1200°C	120:1
Точность		0,5%	
Разрешение		1°C	
Быстродействие		100 мс	
Излучательная способность		Настраиваемая от 0.1 до 1 с шагом 0.01	

#### **3.2 Термоскоп-300-2С**

Модель (Блок В)	Спектральный диапазон	Температурный диапазон	Показатель визирования
<b>ВТ0</b>	0.9/1.0 мкм	от 700 до 1500°C	100:1
<b>ВТ1</b>	0.9/1.0 мкм	от 1000 до 2000°C	100:1
Точность		0,75%	
Степень ослабления сигнала		до 95%	
Разрешение		1°C	
Быстродействие		100 мс	
Отношение излучательных способностей		0.85 до 1.15 с шагом 0.001	

#### **3.3 Общие технические данные**

Объектив	Фокусируемый, моторизованный привод от 0,6м до бесконечности
Диапазон фокусировки	Оптический непараллаксный, диоптрийная подстройка, встроенный дисплей температуры
Видоискатель	
Режимы работы	Автономный, сбор данных
Алгоритмы	Выборка максимальных и минимальных значений, сглаживание, размах
Память	4000 измерений с фиксацией времени
Питание	4 батареи LR6 AA или внешнее питание 9В (300mA максимум)
Связь с компьютером	RS-232
Диапазон температур окружающей среды	-10...50°C <b>без конденсации</b>
Вес	1кг
Габаритные размеры пирометра	представлены на рис.2.

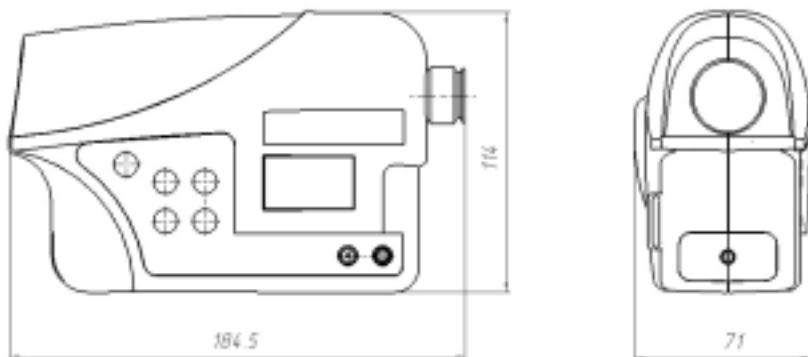

*Рис. 2. Габаритные размеры пирометра*

### **3.4 Оптические характеристики**

Объектив пирометра имеет моторизованный механизм фокусировки. Показатель визирования пирометра постоянный, и диаметр части объекта в фокусе, с которой пирометр воспринимает излучение, рассчитывается по формуле:

$D = L / K$ , где:

D - диаметр части объекта в фокусе (пятно визирования);

L - расстояние до объекта, на который сфокусирован прибор.

K - показатель визирования (см. п.п. 3.1, 3.2)

**ВНИМАНИЕ! Для получения наилучших результатов измерения необходимо точно сфокусировать пирометр на объект измерения.**

Оптический видоискатель пирометра - непараллаксный (наведение производится через объектив прибора), имеет диоптрийную подстройку и встроенный внутренний дисплей, отображающий результаты измерения.

## **4. Принцип работы и устройство пирометра**

### **4.1 Общие положения**

Принцип действия прибора основан на зависимости энергетической яркости теплового излучения объекта от его температуры. Эталонным тепловым излучателем является абсолютно черное тело (АЧТ). Плотность излучения любого реального тела не может быть больше плотности излучения АЧТ при той же температуре.

Для оценки излучательной способности реальных тел введено понятие степени черноты  $\epsilon$ , которая определяется отношением энергетических яркостей данного тела и АЧТ при одной и той же температуре. Степень черноты  $\epsilon$  зависит от состояния поверхности измеряемого объекта (шероховатость, загрязненность, наличие окислов), а также от его температуры и длины волны излучения, поэтому в большинстве случаев она может быть определена только эмпирическим путем.

## **4.2 Принцип работы пирометра Термоскоп-300-1С**

Пирометр **Термоскоп-300-1С** является пирометром частичного излучения, измеряющим абсолютную интенсивность излучения объекта на рабочей длине волны.

Для учета излучательной способности реальных объектов в пирометре предусмотрен ввод априорно известного значения степени черноты для последующего использования его при расчете температуры.

Степень черноты объекта может быть определена одним из следующих способов (в порядке предпочтения):

1. Определите действительную температуру объекта с помощью контактного датчика - термопары, термометра сопротивления и т.д. Затем измерьте температуру с помощью пирометра и подберите такую степень черноты, чтобы показания пирометра совпали с показаниями контактного датчика.

2. При сравнительно низких температурах объекта (до 250°C) можно наклеить на участок поверхности объекта ленту черного цвета (например, электроизоляционную). Затем измерьте температуру ленты с помощью пирометра при установленной степени черноты 0.95. После этого измерьте с помощью пирометра незакрытую лентой часть объекта и подберите такую степень черноты, чтобы показания пирометра совпали с результатом измерения ленты.

3. Если часть объекта может быть окрашена, окрасьте ее матовой черной краской, которая имеет степень черноты около 0.98. Затем измерьте температуру окрашенного участка с помощью пирометра при установленной степени черноты 0.98. После этого измерьте с помощью пирометра неокрашенную часть объекта и подберите такую степень черноты, чтобы показания пирометра совпали с результатом измерения на окрашенном участке.

Оценочные данные по степени черноты материалов приведены в **Приложении**.

## **4.3 Принцип работы пирометра Термоскоп-300-2С**

Пирометр **Термоскоп-300-2С** использует принцип спектрального отношения, при котором измерение температуры происходит посредством определения соотношения интенсивности излучения на двух близкорасположенных длинах волн, а не путем измерения абсолютной интенсивности, как это происходит в случае использования пирометров частичного излучения.

Принцип спектрального отношения позволяет исключить многие негативные факторы, которые ослабляют излучение объекта и снижают точность измерения температуры традиционными пирометрами - нестабильность излучательной способности объекта, наличие пыли в атмосфере и экранирующих элементов в поле обзора, зависимость показаний в случае частичного ухода объекта из поля визирования пирометра и т.д..

Воздействие всех вышеуказанных негативных факторов эффективно подавляется пиromетром спектрального отношения при условии, что ослабление (до 95%) излучения объекта одинаково на обоих рабочих длинах волн прибора (неселективное ослабление). Случаями такого неселективного ослабления являются, например: ситуация частичного экранирования объекта ненагретыми элементами, движение объекта в поле зрения пиromетра на фоне холодного окружения, объекты, размер которых меньше поля зрения прибора.

Для случаев, когда ослабление сигнала на рабочих длинах волн различно (селективное ослабление), в пиromетре предусмотрена возможность ввода коэффициента отношения излучательных способностей.

В любом случае по вопросам эффективного применения пиromетра спектрального отношения на конкретном объекте измерения следует проконсультироваться со специалистами ООО «Инфратест».

#### **4.4 Устройство пиromетра**

Поток излучения, поступающий от объекта, воспринимается оптической системой прибора направляется на приемник излучения. Приемник излучения преобразует энергию излучения в электрический сигнал. Сигнал с приемника усиливается и преобразуется в цифровой код. Далее цифровой код поступает в блок цифровой обработки, выполняющий следующие функции:

- вычисление температуры объекта;
- реализация алгоритмов обработки;
- отображение температуры объекта на дисплее;
- сохранение результатов измерения в энергонезависимой памяти;
- организация связи с компьютером.

### **5. Режимы работы и алгоритмы обработки**

#### **5.1 Режимы работы**

Прибор имеет два режима работы - «Автономный» и «Сбор данных».

«Автономный» режим работы является основным режимом работы пиromетра. В этом режиме под управлением оператора производится измерение температуры, обработка результатов в соответствии с выбранным алгоритмом (см. п. 5.2), сохранение результатов измерения в энергонезависимой памяти.

Режим «Сбор данных» предназначен для продолжительного мониторинга температурного состояния объекта измерения. Предполагается, что пиromетр установлен на штатив и подключен к компьютеру. В этом режиме обработка не производится (пиromетр автоматически переходит к алгоритму «Измерение»), измерение производится непрерывно без участия оператора, использование энергонезависимой памяти невозможно, результаты измерения непрерывно передаются на компьютер для накопления и обработки (см. п. 6.1.4).

## 5.2 Алгоритмы обработки

Прибор имеет 5 алгоритмов обработки результатов: «Измерение», «Среднее», «Выборка минимума», «Выборка максимума», «Размах».

Работа прибора начинается после соответствующего нажатия джойстика прибора (см. п. 6.1.1). При удержании джойстика прибор производит измерения и расчеты по алгоритмам обработки. После отпускания джойстика измерения прекращаются. Время от нажатия до отпускания джойстика далее называется «**периодом измерения**».

Алгоритм «Измерение»: на дисплей прибора выдается текущее значение температуры.

Алгоритм «Среднее» позволяет выполнять усреднение текущих значений температуры. Алгоритм сглаживания выполняется в соответствии с формулой :

$$Tc_i = (Tc_{i-1} + t_i)/i \quad \text{где}$$

- $t_i$  - текущее значение температуры;
- $Tc_{i-1}$  - предыдущее сглаженное значение температуры;
- $Tc_i$  - текущее сглаженное значение температуры;

Таким образом, при удержании джойстика непрерывно рассчитывается среднее значение температуры, и после отпускания джойстика получается среднее значение за весь период измерения.

Алгоритм «Выборка максимума» осуществляет отображение максимального значения температуры, представляющего собой наибольшее значение температуры за период измерения.

Работа алгоритма «Выборка минимума» аналогична работе алгоритма «выборка максимума», только происходит выборка минимального значения температуры.

Алгоритм «Размах» осуществляет расчет разности между максимальным и минимальным значением температуры.

Установка «ε» предполагает ввод степени черноты или отношения излучательных способностей объекта.

## 6. Инструкция по эксплуатации

### 6.1 Средства управления и индикации

Названия и расположение средств управления и индикации пирометра показаны на **рис. 3.**



Рис. 3а Средства управления и индикации



Рис. 3б Средства управления и индикации

### 6.1.1 Средства настройки оптической системы и джойстик


Оптический видоискатель предназначен для наведения и фокусировки прибора, а также для оперативного наблюдения за температурой объекта на внутреннем дисплее, встроенным в видоискатель.

Ручка фокусировки видоискателя предназначена для настройки видоискателя с целью получения резкого изображения визирной сетки и внутреннего дисплея.

Многофункциональная кнопка - **джойстик** - управляет фокусировкой прибора на объект измерения. При перемещении джойстика вверх плоскость фокусировки удаляется, при перемещении вниз - приближается. При нажатии на джойстик в режиме работы «Автономный» начинается процесс измерения.

### 6.1.2 Средства функционального управления

Вид дисплея прибора показаны на **рис.4**.

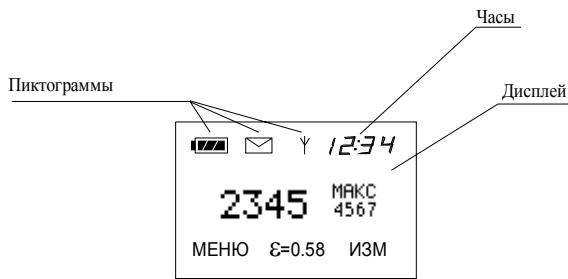

*Рис. 4. Дисплей и органы настройки прибора*

Для удобства пользования на дисплее одновременно отображаются результаты работы двух алгоритмов обработки.

Крупные цифры - **главный дисплей**. В нижней строке справа сокращенно обозначен алгоритм обработки (см. **п. 5.2**), результаты которого отображаются на главном дисплее. (В данном примере - «Измерение»).

В правой верхней части - **малый дисплей**. На нем отображен результат дополнительного алгоритма обработки (В данном примере - «Максимум»).

В средней нижней части отображается значение степени черноты (или отношения излучательных способностей)  $\epsilon$ . Настройка производится нажатием клавиш « $+/$ ». Результаты измерения корректируются одновременно с настройкой.

В верхней части дисплея расположены пиктограммы и часы (часы и минуты).

Пиктограмма «батарея» показывает процесс разряда батарей питания прибора.

Пиктограмма «конверт» указывает, что включен режим работы с памятью.

Пиктограмма «антенна» указывает, что прибор находится в режиме работы «Сбор данных».

В левой нижней части указано назначение клавиши «Выбор». В данном примере - «МЕНЮ», переход к настройке прибора.

Настройка прибора производится с помощью системы меню. Переход между пунктами меню и изменение параметров производится нажатием клавиш «+/-». Клавишей «Отмена» производится выход из меню или отмена изменения параметра. Назначение клавиши «Выбор» указывается в левой нижней части дисплея.

При настройке прибора пользователь может выбрать режимы работы прибора (см. **п. 5.1**) - пункт меню «РЕЖИМ РАБОТЫ», алгоритмы обработки (см. **п. 5.2**), результаты которых будут отображаться на главном и малом дисплеях (пункты меню «ГЛАВНЫЙ ДИСПЛЕЙ» и «МАЛЫЙ ДИСПЛЕЙ»), а также настроить часы (пункт меню «ВРЕМЯ») и память (пункт меню «ПАМЯТЬ»).

При выборе режима работы «Сбор данных» (пиктограмма «антенна») прибор автоматически переходит к алгоритму «Измерение» и отключает работу с памятью. При возвращении к режиму работы «Автономный» все настройки алгоритмов обработки и памяти восстанавливаются к значениям, настроенным до перехода прибора в режим «Сбор данных».

Настройка часов производится при выборе пункта меню «ВРЕМЯ». Часы и минуты настраиваются отдельно. Часы прибора показывают время суток и питаются от батарей питания прибора. При быстрой замене батарей часы могут сохранить настройку, но после замены батарей питания часы следует проверить, и, при необходимости, настроить.

Все настройки прибора сохраняются в энергонезависимой памяти.

### 6.1.3 Внутренний дисплей

На внутреннем дисплее прибора, находящемся в видоискателе, отображаются те же результаты измерения, что и на главном дисплее. Если измеренная температура ниже нижнего предела измерений пиromетра, на внутреннем дисплее отображается символ «L». Если измеренная температура выше верхнего предела измерений пиromетра, на внутреннем дисплее отображается символ «H».

### 6.1.4 Работа с памятью

Прибор имеет возможность сохранить в энергонезависимой памяти результаты 4000 измерений. Работа с памятью возможна в двух режимах: ручном и автоматическом.

#### 6.1.4.1 Настройки и действия с памятью

Настройки и действия с памятью производятся при выборе пункта меню «ПАМЯТЬ». Подпункты меню:

«ПАМЯТЬ:ВКЛ/ВЫКЛ» - выключает режим работы с памятью («ВЫКЛ»), а также позволяет включить ручной («РУЧН») или автоматический («АВТО») режим работы;

«ПАМЯТЬ:ПРОСМОТР» - просмотр результатов измерений, сохраненных в памяти;

«ПАМЯТЬ:ДЕЙСТВИЯ»:

«ПЕРЕДАТЬ» - значения всех непустых ячеек памяти передается по каналу RS-232 в компьютер (см. **п. 6.2.6**).

«ОЧИСТИТЬ» - стирает всю память.

#### **6.1.4.2 Ручной режим работы с памятью**

Ручной режим позволяет записать в память результат последнего измерения. Для записи требуется подтверждение оператора. Такой режим удобен при периодическом обходе оператором-пиromетристом нескольких объектов измерения.

При включенном режиме ручной работы с памятью (пиктограмма «конверт») после завершения измерений (отпускания джойстика) клавиша «Выбор» принимает назначение «СОХР» - сохранить в память. При этом над надписью высвечивается номер ячейки, в которую будет произведено сохранение. В течение 5 сек. можно нажать клавишу «Выбор», и результат измерения будет записан в память. Результат, выходящий за пределы измерения прибора (ситуация «НИЖЕ» или «ВЫШЕ»), игнорируется. После записи в последнюю ячейку памяти следующая запись не производится (до очистки памяти).

Для каждого измерения сохраняются:

- значение температуры на главном дисплее прибора;
- значение степени черноты или отношения излучательных способностей  $\varepsilon$ ;
- режим работы, результаты которого отображаются на главном дисплее;
- время измерения (часы, минуты, секунды, сотые доли секунды).

#### **6.1.4.3 Автоматический режим работы с памятью**

Автоматический режим позволяет записать в память непрерывный ряд измерений, производимых с максимальной скоростью измерения прибора (100мс). Такой режим удобен, например, для исследования распределения температуры по длине движущегося объекта (трубы, заготовки и т.п.).

При включенном режиме автоматической работы с памятью (пиктограмма «конверт» и номер первой непустой ячейки памяти под главным дисплеем) от момента нажатия до момента отпускания джойстика в память записывается непрерывный ряд измерений. Результат, выходящий за пределы измерения прибора (ситуация «НИЖЕ» или «ВЫШЕ»), записывается в память. После записи в последнюю ячейку памяти следующая запись не производится (до очистки памяти).

Для каждого измерения сохраняются:

- значение температуры в режиме «Измерение»;
- значение степени черноты или отношения излучательных способностей  $\varepsilon$ ;
- режим работы («Измерение»);
- время измерения (часы, минуты, секунды, сотые доли секунды).

### **6.2 Работа с прибором**

#### **6.2.1 Включение прибора**

Включение и выключение питания прибора производится клавишей «Вкл/Выкл» (см. **рис. 3**). После включения прибор восстанавливает ранее настроенные параметры и включает подсветку дисплея и внутренний дисплей. Если не производятся нажатия на клавиши прибора, то через 15 секунд прибор переходит в режим пониженного потребления - выключает подсветку дисплея и внутренний дисплей. Если производятся нажатия на клавиатуру, то прибор переходит в режим пониженного потребления через 15 секунд после последнего нажатия.

При длительных перерывах между измерениями (для экономии батарей питания), а также по окончании работы необходимо выключить прибор.

### 6.2.2 Настройка прибора

Настройте прибор согласно **п. 6.1** - выберите режим работы прибора, алгоритмы обработки, степень черноты (или отношение излучательных способностей), режим работы с памятью.

При работе пирометра в режиме «Сбор данных» установите прибор на штатив и подключите к компьютеру.

### 6.2.3 Наведение на объект и измерение температуры

Оптический видоискатель (см. **рис. 3**) пирометра позволяет удобно и точно навести пирометр на объект измерения.

**ВНИМАНИЕ! Для получения наилучших результатов измерения необходимо точно сфокусировать пирометр на объект измерения.**

Вращайте ручку фокусировки видоискателя (см. **рис. 3**) до тех пор, пока изображение визирной сетки видоискателя и внутреннего дисплея не станет резким. Эта настройка проводится один раз перед началом работы под особенности зрения оператора.

Глядя в видоискатель, выберите такую позицию прибора, чтобы объект измерения или важная для измерения часть объекта находились как можно ближе к центру поля зрения пирометра. Центр поля обозначен перекрестием на визирной сетке, видной в видоискатель.

Перемещайте джойстик вверх-вниз (см. **рис. 3**) до тех пор, пока объект не окажется в фокусе. Можно считать, что объектив пирометра сфокусирован правильно, если при движении глаза из стороны в сторону изображение объекта измерения не смещается относительно визирной сетки видоискателя.

После фокусировки еще раз проверьте, что объект находится в центре поля зрения.

Если пирометр находится в режиме «Автономный», начните процесс измерения нажатием на джойстик.

Если пирометр находится в режиме «Сбор данных», измерения производятся непрерывно.

На дисплее и внутреннем дисплее отображаются результаты измерения. При настройке степени черноты (или отношения излучательных способностей) результаты измерения корректируются одновременно с настройкой.

### 6.2.4. Замена батарей питания

Для замены батарей необходимо открыть крышку батарейного отсека (см. **рис. 3**), извлечь и заменить батареи. Правило помещения батарей в отсек изображено на нижней панели прибора.

**ВНИМАНИЕ! Использовать только батареи типа LR6 (Alkaline).**

### 6.2.5. Использование внешнего блока питания

Используйте только блок питания, поставляемый вместе с пирометром.

### **6.2.6 Обмен данными с компьютером**

Подключите прибор к порту RS-232 компьютера с помощью кабеля, входящего в комплект прибора.

Для получения данных из памяти прибора или для сбора данных можно пользоваться специальным программным обеспечением ООО «Инфратест» или разработать собственное программное обеспечение.

Настройка порта: 9600, 8N1.

Передача данных из памяти прибора:

Каждая ячейка передается в формате ASCII в виде:

23 12:15:20:15 Å=0.95 Ø=1245 MAX

Первое поле - номер ячейки, далее - время (ЧАС:МИН:СЕК:СОТЫЕ ДОЛИ СЕК), степень черноты, температура, алгоритм обработки (TRC-измерение, AVR-среднее, MAX-максимум, MIN-минимум, DIF-размах). Окончание строки CR-LF.

При передаче данных при работе пирометра в режиме «Сбор данных» результат каждого измерения передается в том же формате, но номер ячейки всегда 0.

## **7. Методика поверки**

Настоящая методика распространяется на ИК-Пирометры “Термоскоп-300” (в дальнейшем пирометр), устанавливает методику их первичной и периодической поверок при эксплуатации приборов потребителем. Межповерочный интервал 1 год.

### **7.1 Операции и средства поверки**

При проведении поверки должны выполняться операции, указанные в табл. 1.

№	Наименование операции	№ пункта методики	Обязательность проведения при поверке	
			первичной	периодической
1	Внешний осмотр	8.1.4.1.	да	да
2	Опробование	8.1.4.2.	да	да
3	Определение показателя визирования	8.1.4.3.	да	нет
4	Проверка электрической прочности изоляции	8.1.4.4.	да	нет
5	Проверка электрического сопротивления изоляции	8.1.4.5.	да	нет
6	Проверка основной погрешности пирометра	8.1.4.6.	да	да

*Таблица 1.*

При поверке используются образцовые средства и оборудование приведенные в табл.2.

№ пункта методики	Наименование средств измерения и оборудования	Характеристики
1	2	3
8.1.4.3	В соответствии с МИ 1200-86	
8.1.4.4	Пробойная установка УПУ-1М	Напряжение 500 В, частота 50 Гц, мощность 0,25 кВт
8.1.4.5	Мегомметр М1101М	20МОм Класс 2,5
8.1.4.6	Эталонный излучатель II-го разряда в виде модели АЧТ в соответствии с ГОСТ 8.558-93	Диапазон температур от 0°C до 2500°C. Погрешность воспроизведения температуры 1-10 °C
8.1.4.6.	Миллиамперметр постоянного тока	Предел измерения 0-20 мА Класс 0,2
8.1.4.6.	Компьютер	IBM PC совместимый

Таблица 2.

Примечание: Допускается применять другие средства измерения, обеспечивающие требуемую точность измерений.

## 7.2 Требования безопасности

При эксплуатации необходимо выполнять “Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей” и “Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей”, утвержденные Госэнергонадзором.

## 7.3 Условия проведения поверки и подготовка к ней

При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:

- температура окружающего воздуха .....  $20\pm5^{\circ}\text{C}$
- относительная влажность .....  $65\pm15\%$
- атмосферное давление .....  $101,3\pm4,0 \text{ кПа}$
- напряжение питания ..... 6..9В

Внешние электрические и магнитные поля должны отсутствовать или находиться в пределах, не влияющих на работу прибора.

Поверяемый пирометр, в соответствии с документацией по эксплуатации, должен быть собран и установлен перед эталонными излучателями.

Время выдержки эталонных излучателей и поверяемых пирометров должно соответствовать требованиям документации по их эксплуатации.

**ВНИМАНИЕ! Поверка пирометра должна проводиться на рабочем расстоянии (см. п. 3).**

## 7.4 Методика поверки

### 7.4.1. Внешний осмотр.

7.4.1а. При проведении внешнего осмотра необходимо убедиться в: целостности прибора (отсутствие трещин или вмятин на корпусе); соответствие комплектности, маркировки, упаковки, технической документации. Объектив пирометра не должен иметь загрязнений, царапин и заколов.

7.4.1б. Пирометры, не удовлетворяющие указанным в п.7.4.1а требованиям, к дальнейшей поверке не допускаются.

#### **7.4.2. Опробование**

7.4.2а. Подготовленный и собранный по п. 7.1.3. пирометр включают в сеть и в соответствии с руководством по эксплуатации проверяют его работоспособность.

7.4.2б. Пирометры, у которых обнаружены неисправности, к дальнейшей работе не допускаются.

#### **7.4.3. Определение показателя визирования**

Проверку показателя визирования следует проводить только при первичной поверке по методике, изложенной в МИ 1200-86.

#### **7.4.4. Проверка электрической прочности изоляции**

Проверку электрической прочности изоляции проводят на установке переменного тока УПУ-1М, которая подключается к закороченным клеммам питания и корпусу прибора. Изоляция выдерживается под испытательным напряжением в течение одной минуты, после чего плавно снижается до нуля.

Результаты испытаний считаются удовлетворительными, если не произошло пробоя или перекрытия изоляции. Появление коронного разряда не является признаком неудовлетворительных результатов испытаний.

#### **7.4.5. Проверка сопротивления изоляции**

Проверка сопротивления изоляции производится мегомметром путем подключения его к закороченным клеммам питания и корпусу прибора. Электрическое сопротивление изоляции должно быть не менее 20 МОм.

#### **7.4.6. Определение основной погрешности пирометра**

7.4.6а. Для определения основной погрешности пирометра устанавливают режим питания излучателя соответствующий нижнему пределу измерения поверяемого пирометра.

7.4.6б. Поверяемый пирометр наводят на эталонный излучатель, в соответствии с правилами наведения на объект, изложенными в руководстве по эксплуатации.

7.4.6в. При достижении заданного режима излучателя измеряется его температура, данные о действительной температуре излучателя и измеренной пирометром заносятся в протокол.

7.4.6г. Перекрывают поле зрения пирометра непрозрачным экраном. Затем его убирают и снимают показания пирометра. Операцию проводят пять раз и результаты записывают в протокол.

7.1.4.6д. Основную погрешность  $D_u$  вычисляют по формуле (1).

$$D_u = t_d - t_u \quad (1)$$

где  $t_d$  - действительная температура излучателя,  $^{\circ}\text{C}$   
 $t_u$  - показания пирометра,  $^{\circ}\text{C}$

7.4.6е. Операции по п.п.8.1.4.6в - 8.1.4.6д проводят для температур, соответствующих целым сотням градусов от нижнего до верхнего предела измерения поверяемого пирометра.

Результаты поверки считаются положительными, если погрешность, рассчитанная по формуле (1), не превышает значений приведенных в руководстве по эксплуатации во всех точках.

7.4.6ж. Если погрешность пиromетра превышает допустимое значение при одном значении температуры, то поверку при этой температуре производят повторно.

7.4.6з. Если при повторной поверке погрешность превышает допустимое значение, то пиromетр бракуется.

## 7.5 Оформление результатов поверки

При положительных результатах поверки на пиromетр выдается свидетельство о поверке установленного образца.

При отрицательных результатах поверки на пиromетр выдается свидетельство о непригодности с указанием причин непригодности.

## 8. Техническое обслуживание

Техническое обслуживание пиromетра сводится к соблюдению правил эксплуатации, хранения, транспортирования, изложенных в данном описании. Устранение неисправностей, требующих вскрытия прибора, производится в специализированных лабораториях.

В процессе эксплуатации защитное стекло прибора необходимо периодически протирать мягкой чистой тканью.

## 9. Правила хранения и транспортировки

Транспортирование и хранение прибора - по ГОСТ 12997-84.

Условия транспортирования должны соответствовать группе условий хранения 1 по ГОСТ 15150-69. При транспортировании самолетами предусматривается установка изделий в транспортной таре в герметизированные отапливаемые отсеки.

Условия хранения должны соответствовать группе 1 по ГОСТ 15150-69.

## Приложение. Ориентировочные значения степени черноты материалов

Ниже в таблице приведены типичные значения степени черноты различных материалов.

МЕТАЛЛЫ	Степень черноты		
	0,8мкм	1.5мкм	8-14мкм
Алюминий			
Неокисленный	0,1-0,2	0,02-0,2	0,02-0,1
Оксисленный	0,4	0,4	0,2-0,4
Шероховатый	0,2-0,8	0,2-0,6	0,1-0,3
Полированный	0,1-0,2	0,02-0,1	0,02-0,1
Латунь			
Полированная	0,1-0,3	0,01-0,05	0,01-0,05
Чистая			0,3
Оксисленная	0,6	0,6	0,5
Хром	0,4	0,4	0,02-0,2
Медь			
Полированная		0,03	0,03
Шероховатая		0,05-0,2	0,05-0,1
Оксисленная	0,2-0,8	0,2-0,9	0,4-0,8
Золото	0,3	0,01-0,1	
Железо			0,01-0,1
Оксисленное	0,4-0,8	0,5-0,9	0,5-0,9
Неокисисленное	0,35	0,1-0,3	0,05-0,2
Ржавое		0,6-0,9	0,5-0,7
Расплавленное	0,35	0,4-0,6	
Железо, литое			
Оксисленное	0,7-0,9	0,7-0,9	0,6-0,95
Неокисисленное	0,35	0,3	0,2
Расплавленное	0,35	0,3-0,4	0,2-0,3
Железо, кованное			
Матовое	0,9	0,9	0,9
Свинец			
Полированный	0,35	0,05-0,2	0,05-0,1
Шероховатый	0,65	0,6	0,4
Оксисленный		0,3-0,7	0,2-0,6
Магний	0,3-0,8	0,05-0,3	0,02-0,1

МЕТАЛЛЫ	Степень черноты		
	0,8мкм	1.5мкм	8-14мкм
Ртуть		0,05-0,15	0,05-0,15
Молибден			
Окисленный	0,5-0,9	0,4-0,9	0,2-0,6
Неокисленный	0,25-0,35	0,1-0,35	0,1
Никель			
Окисленный	0,8-0,9	0,4-0,7	0,2-0,5
Электролитический	0,2-0,4	0,1-0,3	0,05-0,15
Платина			
Черная		0,95	0,9
Серебро	0,04	0,02	0,02
Сталь			
Холоднокатанная	0,8-0,9	0,8-0,9	0,7-0,9
... лист			0,4-0,6
Полированный лист	0,35	0,25	0,1
Расплавленная	0,35	0,25-0,4	
Окисленная	0,8-0,9	0,8-0,9	0,7-0,9
Нержавеющая	0,35	0,2-0,9	0,1-0,8
Олово (Неокисленное)	0,25	0,1-0,3	0,05
Титан			
Полированный	0,5-0,75	0,3-0,5	0,05-0,2
Окисленный		0,6-0,8	0,5-0,6
Вольфрам		0,1-0,6	
Полированный	0,35-0,4	0,1-0,3	0,03-0,1
Цинк			
Окисленный	0,6	0,15	0,1
Полированный	0,5	0,05	0,02

НЕМЕТАЛЛЫ	Степень черноты		
	0,8мкм	1.5мкм	8-14мкм
Асбест	0,9		0,95
Асфальт			0,95
Базальт			0,7
Углерод			0,8-0,9
Неокисленный	0,8-0,95		0,7-0,8
Графит	0,8-0,9		
Карборунд			0,9
Керамика	0,4		0,95
Глина			0,95
Бетон	0,65		0,95
Ткань			0,95
Стекло			
Лист			0,85
"Порода"			
Гравий			0,95
Гипс			0,8-0,95
Лед			0,98
Известняк			0,98
Краска			0,9-0,95
Бумага (любого цвета)			0,95
Пластик (непрозрачный)			0,95
Резина			0,95
Песок			0,9
Снег			0,9
Почва			0,9-0,98
Вода			0,93
Дерево, натуральное			0,9-0,95





---

**ООО «Инфратест»**

620078, Екатеринбург,  
ул. Комсомольская 61, комн.104,102,208  
тел. (343) 375-94-42, тел/факс 375-94-23  
e-mail: [info@infratest.ru](mailto:info@infratest.ru)  
Интернет: [www.infratest.ru](http://www.infratest.ru)